



VERTEX MACHINERY WORKS CO., LTD.

PŘÍRUČKA

OBJEDNÁVKA Č.	KÓD Č.	NÁZEV:
V-TDD	2012-090	ZAŘÍZENÍ PRO OSTŘENÍ DIAMANTOVÝCH KOTOUČŮ

③ BRUSNÝ KOTOUČ


⑤ VŘETEN

② OCHRANNÝ KRYT

① ZÁKLADNA

④ KRYT MOTORU

⑥ SPOJKA

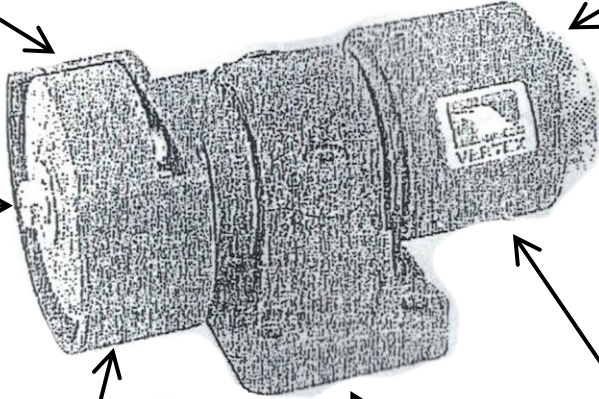


RUČNÍ NASTAVENÍ SMĚRU:

1. POSTAVTE ① ZÁKLADNU NA MAGNETICKÉ SKLÍČIDLO NA BRUSCE.



OBJEDNÁVKA Č.	KÓD Č.	NÁZEV:
V-TDD	2012-090	ZAŘÍZENÍ PRO OSTŘENÍ DIAMANTOVÝCH KOTOUČŮ

NASTAVTE ③ BROUŠENÝ KOTOUČ ROVNOBĚŽNĚ S BRUSNÝM KOTOUČEM.

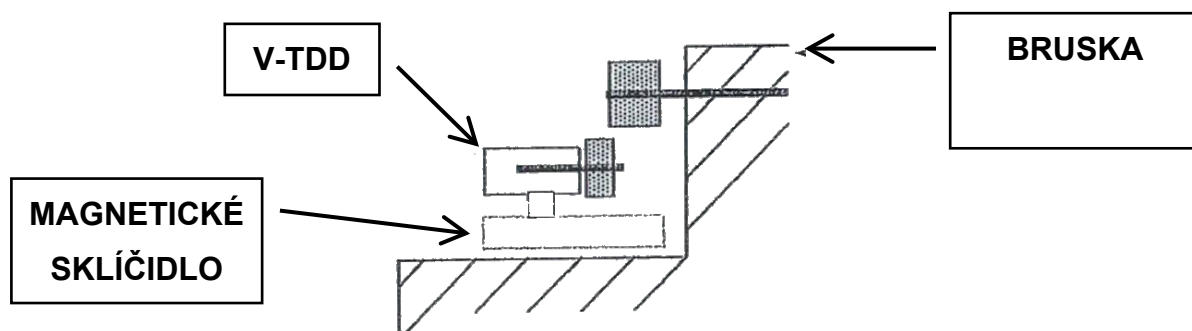

2. ZAPNĚTE BRUSKU.
3. POSUŇTE BRUSNÝ STŮL. DOKUD JE DIAMANTOVÝ KOTOUČ V KONTAKTU S OSTŘICÍM ZAŘÍZENÍM, RYCHOST OTÁČENÍ ③ BRUSNÉHO KOTOUČE DOSÁHNE 600 OT./MIN. BRZDA V ZAŘÍZENÍ V-TDD BUDE UDRŽOVAT OTÁČKY ZAŘÍZENÍ PRO OSTŘENÍ DIAMANTOVÝCH KOTOUČŮ NA 600 OT./MIN.
4. JAKMILE OTÁČKY DIAMANTOVÉHO KOTOUČE DOSÁHNOU 3600 OT./MIN., UVIDÍTE, ŽE OSTŘICÍ ZAŘÍZENÍ PRACUJE, PROTOŽE DOCHÁZÍ KE TŘENÍ.
5. NYNÍ POSUNUJTE BRUSNÝ STŮL NA OSE A NAOSTŘETE CELÝ BRUSNÝ POVRCH.

